



類別	TT
番號	22

空機增產現場指導書

外翼旋盤教程

圖書室用


群馬県立図書館

島飛行機株式會社



0703984-5



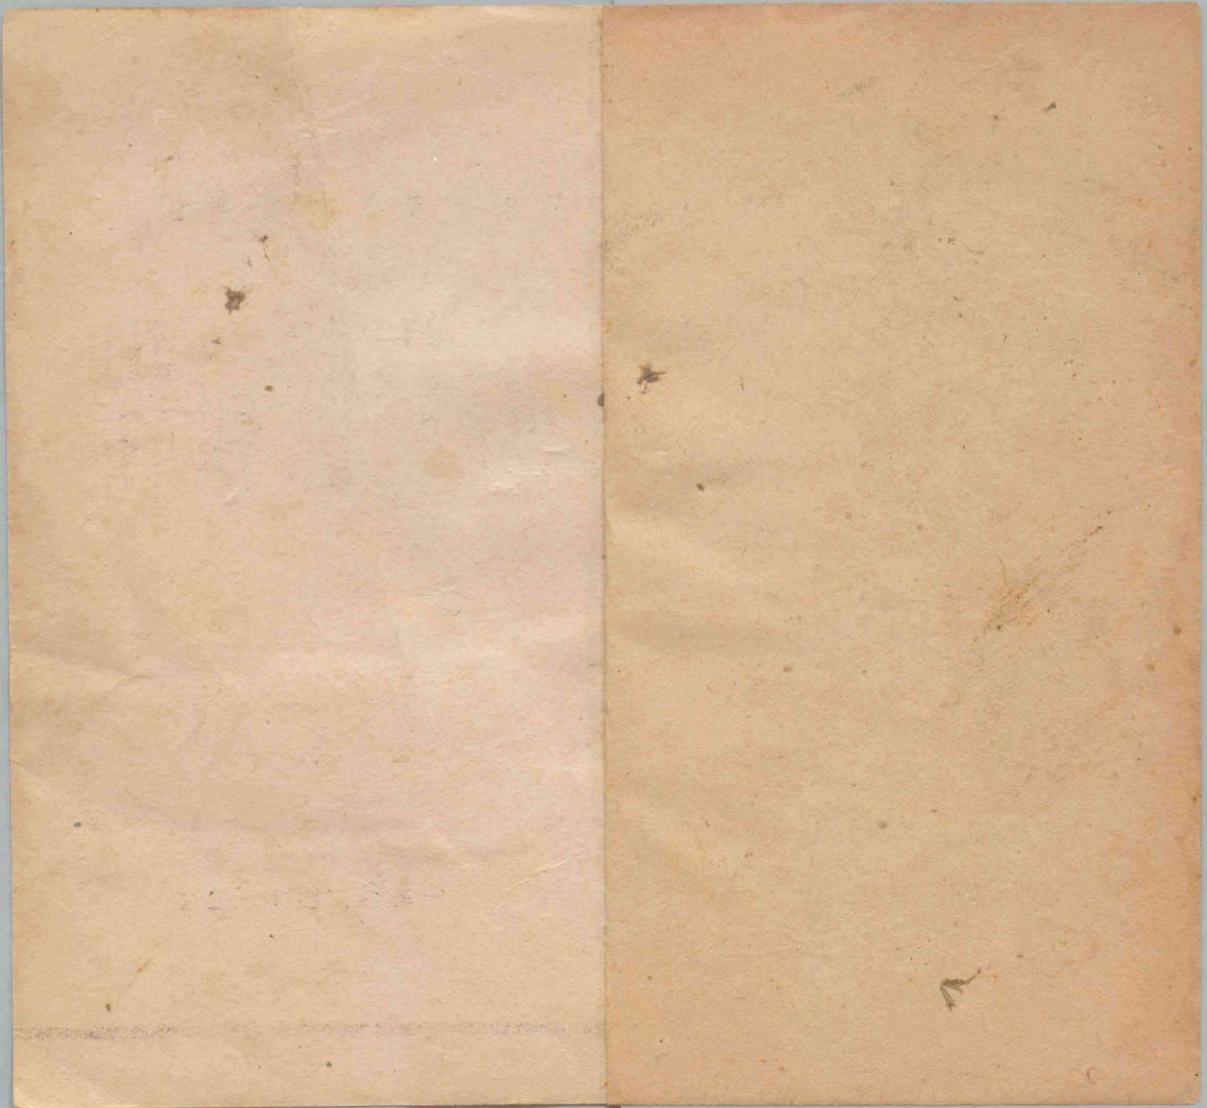

航空機増產現場指導書

外レット旋盤教程

(寫) 講

はしがき

1. 航空機増産現場指導書は、航空決戦下、航空機工業に従事せんとする應徵士、青年學校生徒、女子従業員、女子挺身隊員その他新入の産業戦士を短期間に教育訓練し、航空機の急速増産に従事せしめるための標準教程として編纂したものである。
2. 本教程は、戦場の兵士が携帶する操典、教範に相當し、産業戦士が職場に携帶し、これによつて教へ、教へられ、習ふ航空機生産増強實務操典である。
3. 本教程は別冊基本訓練教程により産業戦士としての入職基礎訓練を修了したる後、専門技術を修得せしめるための職種別教程である。
4. 指導者は本教程により眞剣な態度で指導訓練し、従業員また職場に挺身するの覺悟をもつて自學修練したならば、1箇月乃至2箇月で、一職種の技能工員として生産作業に従事し得る技倆を修得し得る。
5. 本教程は、特別な養成施設を持たぬ工場でも、職場で作業を行ひつゝ教育指導することが出來、またこれを携帶して何時でも自學自習することが出来る。
6. 職種によつては、本教程の全部の作業を修得しないでも、單能工として立派に生産作業に従事し得る。

目 次

7. 材料、工具、機械にも魂がある。これを大切に使ひ仕事に精魂を打込み、魂のこもつた航空機を、一機でも多くしかも急速に前線へ送ることを切望する。
8. 本教程は、決戦下早急に脱稿した草案に過ぎず、その完璧を期することは到底望み得ない。廣く各工場教育指導者の修正意見を期待する次第である。
9. 航空機増産現場指導書としては、基本訓練教程他十五職種に亘る教程を編纂刊行しつゝある。時間の限るす限り、自己以外の職種の教程をも實務資料として備へ、以て増産への廣き知能の練磨に役立たせることを敢へて要請する次第である。

航空機増産現場指導書

基本訓練教程	手 仕 上 教 程
タレット旋盤教程	旋 盤 教 程
機體組立教程	プレス 教 程
検査教 程	ボール盤 教 程
發動機組立教程	鑄 物 教 程
板 金 教 程	齒 切 盤 教 程
研 磨 教 程	フライス盤 教 程
製 圖 教 程	木 型 教 程

昭和 19 年 8 月 航空機工場教育研究會

- 2 -

第1章 タレット旋盤	1
第1節 タレット旋盤	1
第2節 タレット旋盤の名稱	2
第3節 タレット旋盤の種類	2
1 水平式タレット旋盤	2
2 傾斜式タレット旋盤	2
3 縱型タレット旋盤	4
4 垂直式タレット旋盤	5
5 回轉式タレット旋盤	6
第2章 タレット旋盤の構造機能	11
第1節 タレットの構成要素	11
1 ベッド	11
2 主軸臺	12
3 主軸の原動及び變速装置	14
4 タレット臺	15
5 往復臺	17
6 自動停止装置	18
7 送材とチャックの種類	19
第2節 タレット旋盤の操作法	25
第3章 タレット旋盤に使用する工具の種類及び用途	29
1 止め金	29

- 1 -

2	ボックス・ツール	20
3	ドリルホルダー	30
4	心つけ及び面削り刃物	33
5	ニーツール	33
6	タップホルダー	33
7	ダイホルダー	35
8	ローレット・ホルダー	38
9	總型刃物	39
10	突切り刃物	41
11	後退用刃物ホルダー	41

第4章 タレット旋盤に於ける加工法 45

1	外径切削	45
2	内径切削	55
3	中ぐり	62
4	面切削	64
5	突切り	64
6	ネヂ切削	68
7	總型切削	82
8	圓錐切削	82
9	部品加工例	83

第1章 タレット旋盤

第1節 タレット旋盤




第 1 図

旋盤はその加工範囲が廣く萬能型であつて、品物を作る場合種々のバイトを必要とし、時々バイトを取換へなければ仕事の能率が良くない。

現時重大時局に際し、最も重要な航空機の各種の部品を多量に生産するためには非共必要な工作機械はタレット旋盤である。この旋盤は各種のバイトを取り付ける凸塔型の刃物臺を備へてゐる。そしてこれを回轉し、その都度必要なバイトを切削位置に持つて来て連續的に切削する事が出来るので、高度の多量生産に適する。

第2節 タレット旋盤の名稱

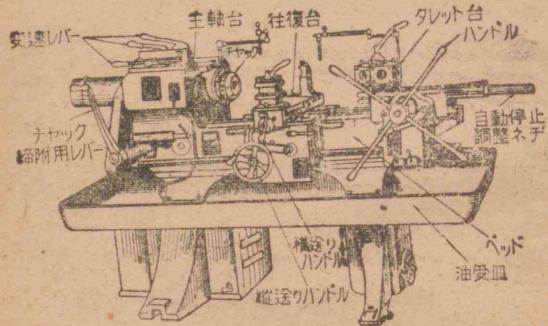

第2圖 タレット旋盤

第3節 タレット旋盤の種類

構造上より見たる分類

(1) 水平式タレット旋盤 (第2圖)

この式のものが最も多く使用される。


(2) 傾斜式タレット旋盤

第3圖のやうにタレットが主軸の方向に 15° 傾いており、バイトの挿入孔は主軸の方向にある時に主軸と一直線となるやうになつたものである。

これを傾斜式タレット旋盤といふ。


これはバイトが主軸と反対側にある時、水平線

と 30° の角度をなすため、大型バイトを取付けるのが便利である。

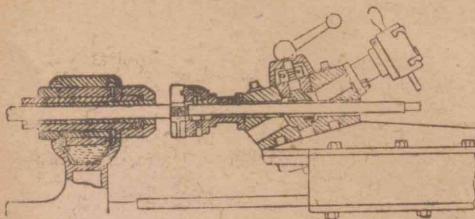


第3圖 傾斜してゐるタレット

タレットには孔が貫通しておらず、またタレットの軸にも孔がある。これが主軸の線上に固定された時、その孔に長い棒材を通して削ることが出来る。

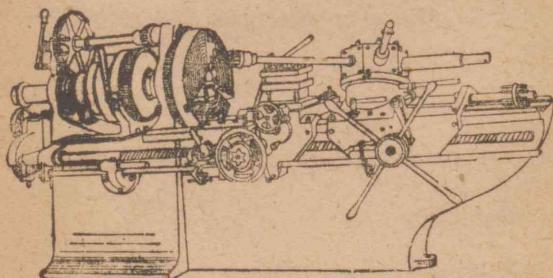


第4圖 傾斜式タレット旋盤

(3) 横型タレット旋盤

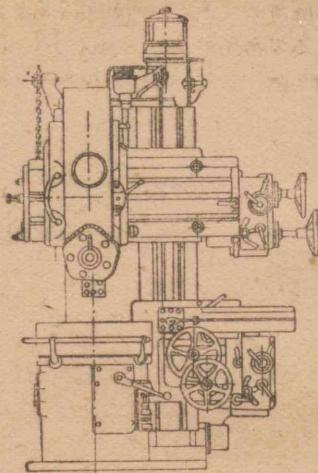

第5圖 横型タレット


第5圖のやうにタレットが横に取付けられたものである。主として大きな重い品物を工作する時に使用する。第6圖はその工作中の一例を示したものである。

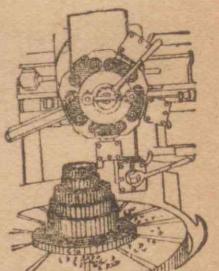


第6圖 横型タレット旋盤

(4) 垂直式タレット旋盤

垂直面上でタレットが回転するものであつて、使用する刃物孔が必ず主軸ノ中心に一致するものと(第7圖)しないものとがある(第8圖)

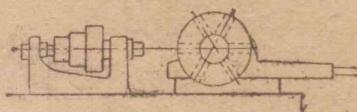

第7圖 垂直式タレット臺

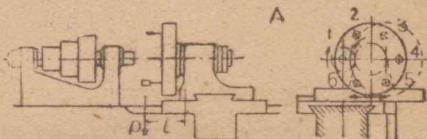

第8圖 垂直式タレット旋盤


第8圖に於ては刃物が垂直面に取付けられ、タレットは機械に向つて前後運動を行ひ得るやうに作られてゐる。

特徴

1. 多くの刃物を取付け得ること。
2. タレット臺が前後運動をする事が出来るから、切削の時に刃物の出入を調整することが出来る。

(5) 回轉式タレット旋盤


垂直式タレット旋盤の一種で普通のタレットは、その軸を固定してゐるのに反して、回轉式タレットは作業中その軸心上にタレットの回轉運動を行はしむるのである。

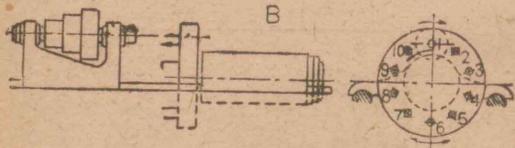

第9圖 回轉式タレット旋盤


この構造の利點はいろいろあるが、前述の垂直軸または傾斜軸のタレット旋盤では、バイトの取附位置は六個所が普通であるが、この式では最低六個所から十六個所もある。そして數個所に取附けたバイトで同時に加工を行ふことが出来る。特に他のタレット旋盤では出来ない所の切込みや、穴の中の溝切を簡単に工作することが出来る。

この他に、最近非常なる改良が加へられ、各部の動作が殆ど自動的に考案された自動タレット旋盤第10圖Aがある。

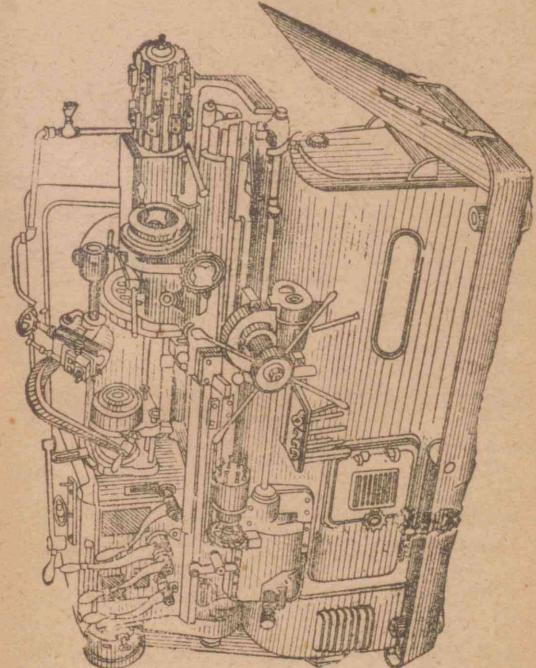

第10圖 A 回轉式タレット旋盤

第 10 圖 B は ブラウンシャープ の 自動 タレット 旋盤 で
ある。

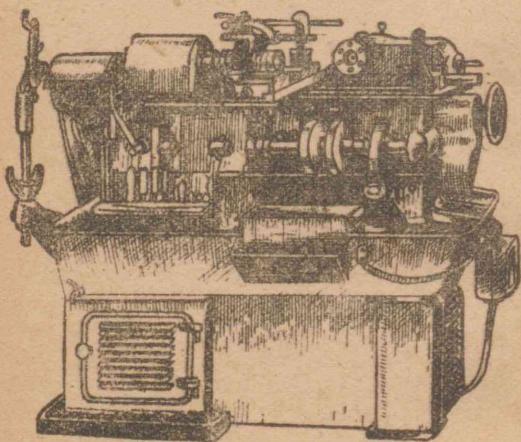

第 10 圖 B ブラウンシャープ の 自動 タレット 旋盤

第2章 タレット旋盤の構造機能


第1節 クレットの構成要素

タレットの構成要素はベッド、主軸臺、送り装置、タレット臺、往復臺、送材及びチャック装置、その他の附屬装置から成立つてゐる。


1. ベッド

ベッドの役目は全體の基礎となり、刃物にかかる力を受け、往復臺やタレット臺の動きに對する案内をする。ベッドの滑り面は常に切粉がないやうにして置くこと。

工具類はベッド上に置くと滑り面を傷つけるから綺麗に整頓して覆ひ、板の上に並べて置かねばならぬ(第12圖参照)。

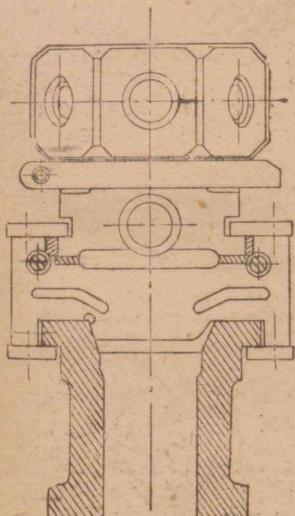

第11圖 ベッド

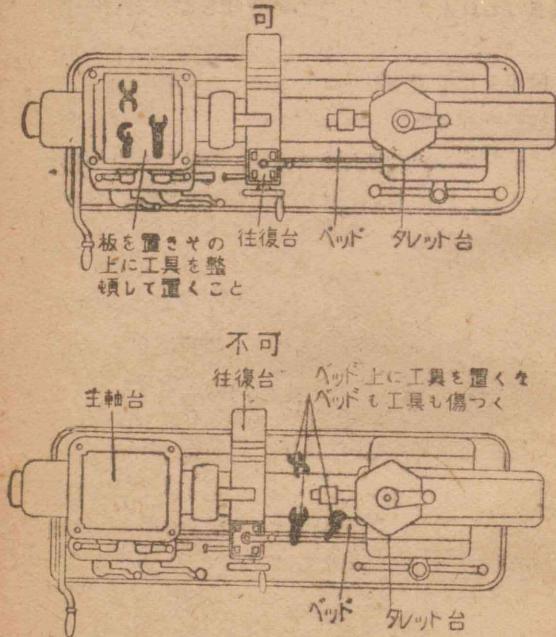

第 12 圖

2. 主軸臺

主軸臺には加工に必要な主軸及びこれを運轉する機構が裝置してある。油を切らすと破損するから仕事の

- 12 -


始めに毎日油をやる。

主軸臺はこれを大別して二つに分けることが出来る。

(1) 段車を用ひ回転を行ふやうにしたもの。

主軸の回転を變化させるために、ベルトを段車の各段上に掛換へる必要があるので、取扱上相當不便である。

第 13 圖は段車式主軸臺を示したものである。

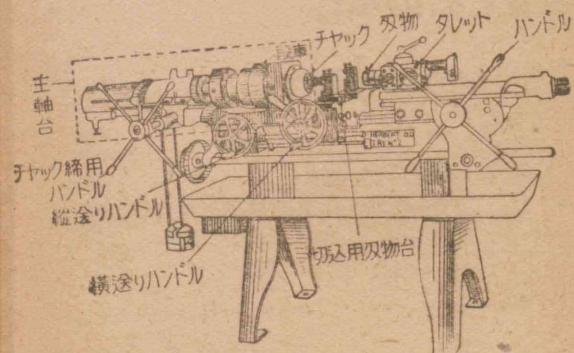


第 13 間

(2) 全歯車式にして歯車の組合せにより、回轉數を
變化せしめ得るやうになつてゐるもの。

主軸の回転數を變へるには、ただ變速レバーを操作すればよいから、取扱上非常に便利である。


- 13 -

第 14 圖は全齒車式主軸臺の外觀を示したものである。

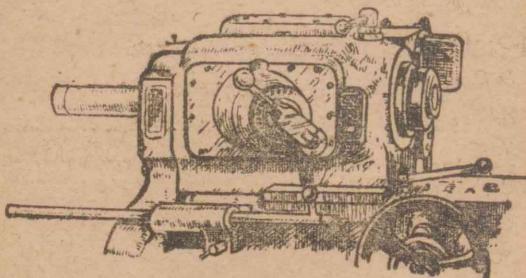

第 14 圖

3. 主軸の原動及び變速装置

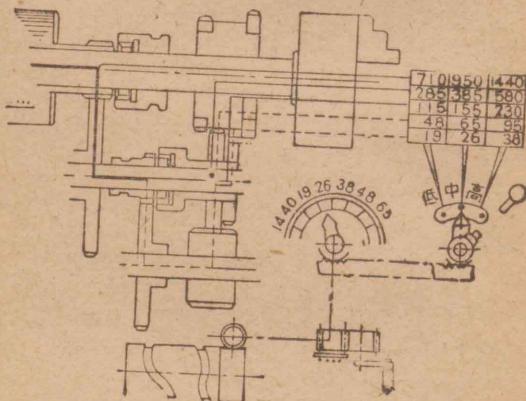

第 15 圖 主軸の原動及び變速装置




- 14 -

主軸の原動には段車式（第 13 圖）と全齒車式（第 14 圖）との二つの方法がある。第 15 圖は主軸臺の内部の變速裝置の構造の一例を示したもので、ハンドルの操作によつて圖に示すやうに回轉數は 15 種に變へることが出来る。

4. タレット臺

タレット臺は刃物を取つける臺であつて、タレット盤で最も主要なる部分である。




第 16 圖は水平式タレット旋盤の構造を示す。

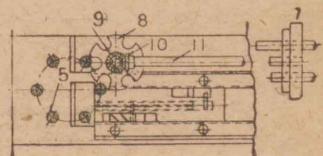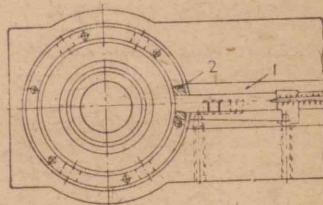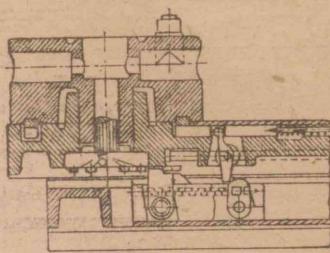

第 16 圖


- 15 -

(イ) 平止め片による星形タレットの切換法を次に示す。

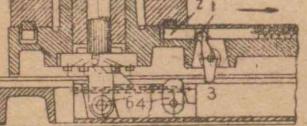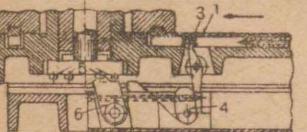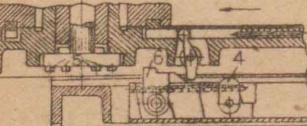星形タレットの切換法	説明
	戻り：突片4、レバー3により止め 1が、溝2から引き出される。
	回転：歯車5、突片6により突片筒7は歯車5、溝附車8、傘歯車9、10、軸11によつて $\frac{1}{6}$ 回転割出される。
	前進：戻り得る突片4及び6が止レバー3及び5を通過させる。
	加工程：切換装置は静止。

(ロ) 回轉式タレット臺の回轉装置は次頁第17圖くやう


になつてゐる。

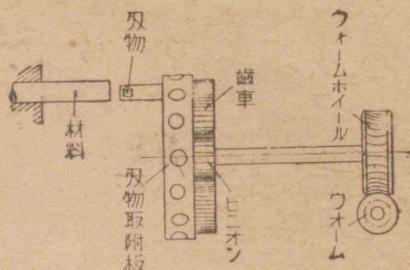

第17圖


5. 往復臺

往復臺はベッド上を移動し工作物を加工する装置で、あつて、加工物が側方からの切削によつてのみ加工する場合、例へば總型、突切等に往復臺上の刃物臺に刃物を取り付けて加工をする。

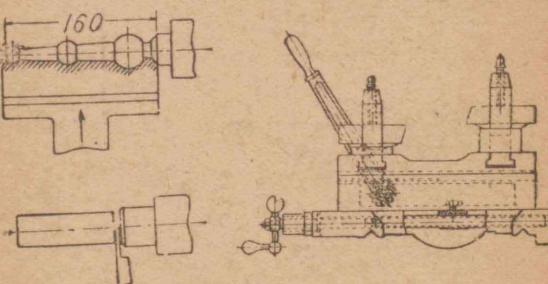

第18圖 刃物臺

第 19 圖は往復臺とタレット臺との關係位置を示したものである。

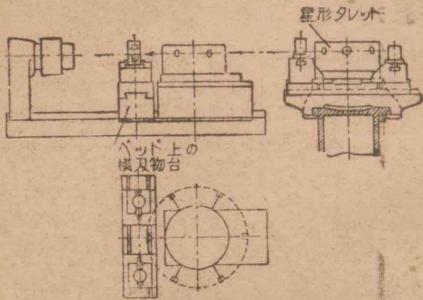


第 19 圖

6. 自動停止装置

切削終了の時停止用の棒がカムに當りカムの運動が種々のリング機構により、レバーを動かし圖に示すネジを通しておさへてゐた摩擦クラッチを外し機械送りを停止する。 第 20 圖 自動停止装置

精度を要求する時は豫定切削距離の 0.5 精位前で自動停止装置を働かせ、次にもう一度手動によつて切削距離を定める事が必要である。

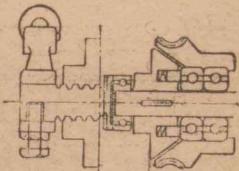

第 20 圖

7. 送材とチヤックの種類

(1) チヤックの種類

イ、 単動チヤック

四箇の爪が別々に動き丸材とか、異形物などを取附けるに用ひる。 第 21 圖 単動チヤック




ロ、 聯動チヤック



第 22 圖 聯動チヤック

三箇の爪が同時に作用し、丸棒や六角棒のものなど締めるとすぐ中心を出す事が出来る。

ハ、 複動チヤック

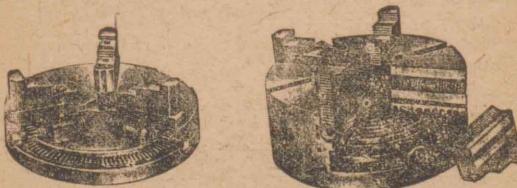


第 23 圖 複動チヤック

これは單動チャックと聯動チャックとを兼ねたもので、爪は別々に進退する事も出来、また同時に進退する事も出来る。

ニ、生爪チャック

チャックの爪は焼入したものより生爪（焼入しないもの）を使用した方がよい。

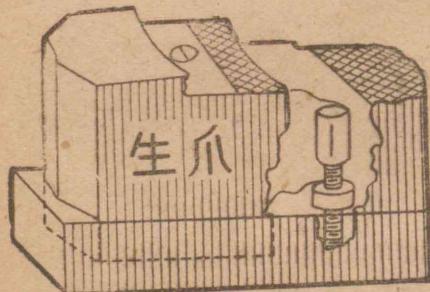


第 24 図 生爪チャック

チャック爪は普通鋼で作り熱処理を施したものであるが、使用回数が多くなると摩耗や無理な締め方をするため締つけた場合に真圓でない事が、ある。

近來は熱処理を施さない爪を使って摩耗したら正しく真圓に削り直して工作物を取附ける。また爪を任意の形に削つて、丸物ばかりでなく、異形物のジグやヤトヒ變りとしても用ひられる。

ホ、スプリング・コレットチャック




これは棒材用タレット旋盤には最も多く使用されるもので、普通送材装置と連繋して操作される。

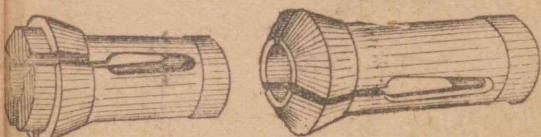

第 25 図 スプリング・コレットチャック


第 21 図に示すやうに先端の爪の所が普通三箇或は四箇に分れ、自分自身のバネ作用によつて、常に開かうとしてゐる。

ただ閉く時自分自身のバネによるから、爪の開きが非常に少ないので、徑を合せて使用しないと精度が出ないばかりでなく、故障を起す事がある。構造上から次の三種に分れる。

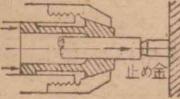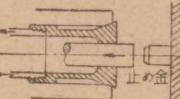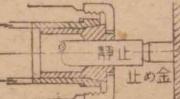
コレットの種類		説明
押 出 し 型		コレットが閉ぢる際に棒材を締付けながら動くので、棒材は僅か前方に動き、止め金を押しつける。
引 張 り 型		コレットが閉ぢる際には棒材は止め金に達さかるやうに作用する。
固 定 型		コレットが閉ぢる際に棒材は静止したまゝ締付けられる。

(2) チャック取扱上の注意

イ. チャック爪の締付面及び取附用ネジ部は常に清潔にしておく事、ごみが入つてゐると心を正し出す事が出来ない。(第26圖、第27圖参照)

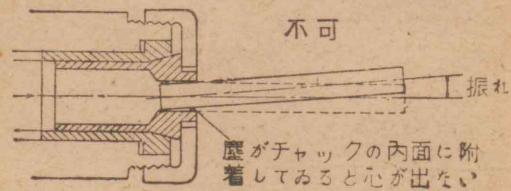


第26圖

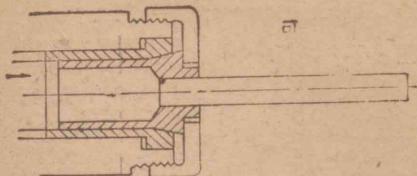

第27圖


ロ. チャックで強く締めれば工作物は變形するから正しく工作しても機械から外した時に狂が出る。必要以上の強い力で締めると甚しい狂ひが出るばかりでなく、チャックの故障の原因となる。

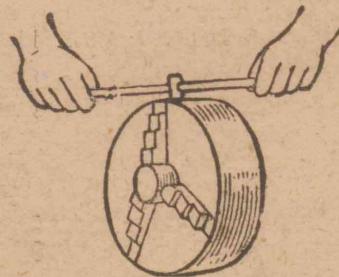

第28圖

(3) 送材装置


棒材を送り出す装置で第 29 圖はラチット式送材装置を示す。

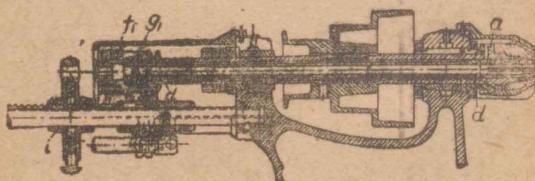

第 29 圖 押込による取附装置

a: 主軸, *b*: 固定頭, *c*: 締附筒(移動), *d*: 加壓筒,
e: 加壓ブッシュ(焼入れ), *f₁*, *f₂*: 調節し得る回轉中心,
g₁, *g₂*: 曲リレバー, *h*: 回轉中心 *f₁*, *f₂* の調節
 ナット(直径の差に對し), *i*: 加工材の送り込み, 力
 の作用線は —— で示す。

第 2 節 タレット旋盤の操作法

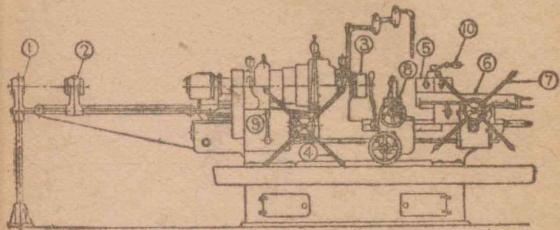

第 30 圖 タレット旋盤の構造

番号	操作法	説明
1.	送 材	機械部の後部は 1 の支持臺によつて支持され、2 のラチェット式棒材送り装置を経て、3 のコレットチヤックの方から加工に都合のよい程度に棒材を出す。
2.	締 附	4 のハンドルを廻すと、コレットチヤックによつて棒材は締めつけられる。


3. 加工	六角型の砲塔刃物臺（タレット）5は、ハンドルによつてベッド上を移動する滑り臺6の上に設けられる。滑り臺は7のハンドルを回轉しました自動送りで加工する。普通手動は滑り臺を急速に移動する場合、即ちタレットに取附けられた刃物が工作物を削つてゐない時、または刃物が工作物を削つてゐる場合でもその削る長さが短かい場合に用ひる。
4. タレットの回転	タレット刃物が工作物に一階梯の加工を終へると、タレットの頂上にあるレバー10を緩め、ハンドル7を廻して滑り臺を後退せしめ、それがベッドの後方に取附けてあるストップに當ると、タレットは自動的に $\frac{1}{6}$ 回轉して次の刃物を加工位置に持つて來るのである。 しかしそのまゝで加工を行ふとタレットがガタガタするから、タレットの頂上にあるレバーを締めて、タレットを固く締めつける必要がある。 (第12圖参照)
5. 突切り	一箇分の全部に加工を終へると横送りに取附けられた突切りバイトでそれが切斷される。

第3章 タレット旋盤に使用する

工具の種類及び用途

1. 止め金


材料の棒が主軸内から送り出された時一定の長さに止める役目をする。

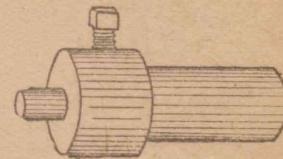

第31圖 止め金

2. ボックス・ツール

外径切削に對して最も一般的に用ひられるもので、材料が曲らないやうにその反対側に後受けを装置したものである。

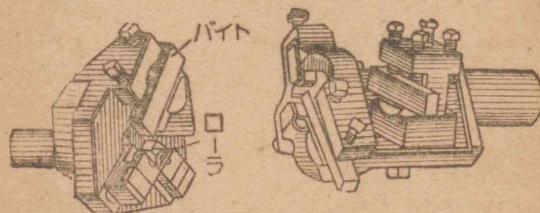


第32圖

後受けにローラを
用ひたもの


第33圖

二段の軸の切削に
用ひたもの

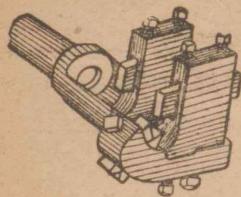

第34圖

後受けに薬研を用ひた
もの（二段切削用）。

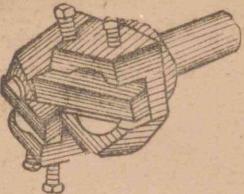


第35圖

鈎合切削なく主として
荒削用として用ひる。

3. ドリルホルダー


イ、ドリルチヤック（第36圖）

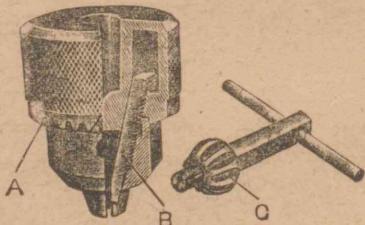

第36圖

ロ、浮動式ホルダー


aなる二本のボルトによつて先端部を動かし、中
心を變へる事が出来る。（第37圖）

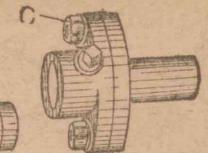

ブッシュ

第37圖

ハ、詰込式ドリルチヤック（第38圖）

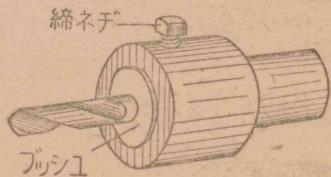

第38圖



ドリル（錐）とは何か

ドリルは工作物に孔をあける工具で次の三種がある。

(1) 平錐


平錐は丸鋼材の
一方を柄とし他
の一方を火造し
て扁平な刃物と
したものである。

切粉は自動的に
出ない。

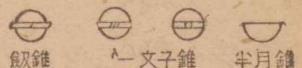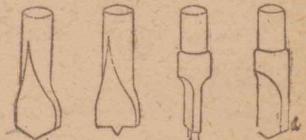

第39圖

(2) 振 錐

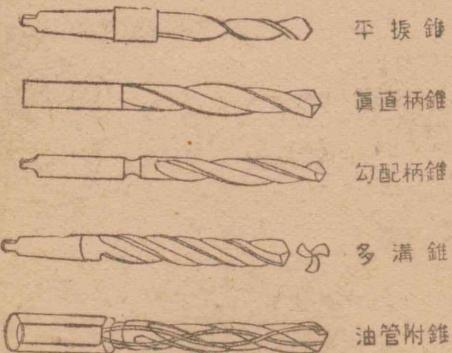


第 40 圖

鋼の丸棒にネジ溝を掘つたもので切粉はその溝を上昇して自動的に排除される。

(3) 特 殊 锥


センター錐は
センター孔を
もむもので、
皿錐は皿をも
む時使用する。

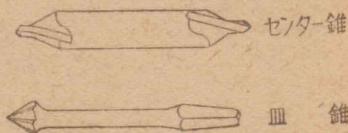

第 41 圖

4. 心つけ及び面削り双物


中心出しと表面の切削を同時に行ふ双物である。

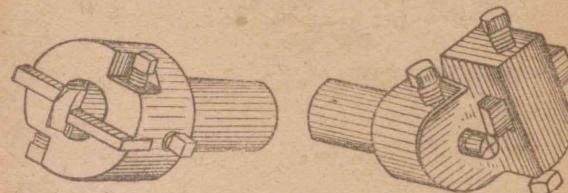

第 42 圖

5. ニーツール


端面の切削等に使用される。

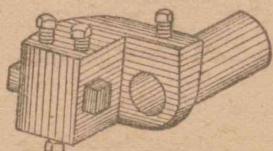

第 43 圖

6. タップホルダー

タップを取り付け、孔にネジを立てる工具である。

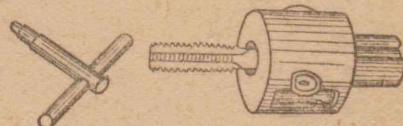

第 44 圖

第45圖は收縮式タップ


ホルダーといひ 25 mm

以上の孔のネヂ立に適するもので圖のやうに四箇一組の梯形バイトを先端に挿入してある。

ネヂ立中無理な力が加はれば直に梯形バイトが引込むやうになつてゐる。

タップとは何か

タップとは各種寸法の標準ネヂに合ふやうにつくられたヲネヂ形の刃物で、縦に切つた四條（三條～四條のものもある）の溝の縁が切刃となつてゐる。

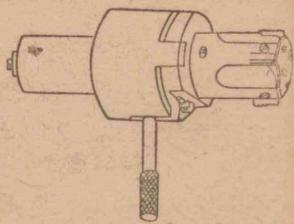

第 45 圖



第 46 圖 タップ断面



第 47 圖 機械タップ


7 ダイホルダー

ダイスを取付け丸棒にネヂを立てる工具である。




第 48 圖

第 49 圖は自動開放式ダイヘッドといひ、丸棒のネヂ立に使用するものである。

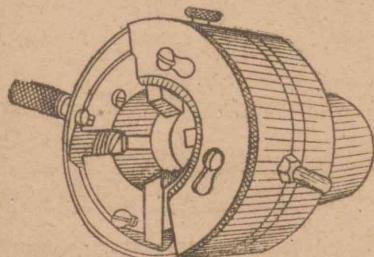

第 49 圖

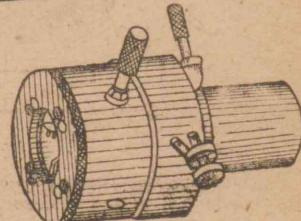


第 50 圖

特長

- ネヂ切が終ると橢形バイトが自動的に開くから旋盤主軸を逆回轉する必要がない。従つて時間が経済的である。

第 51 圖はネヂ切バイト、ダイス、ダイヘッド等で切削するに要する時間を表したものである。

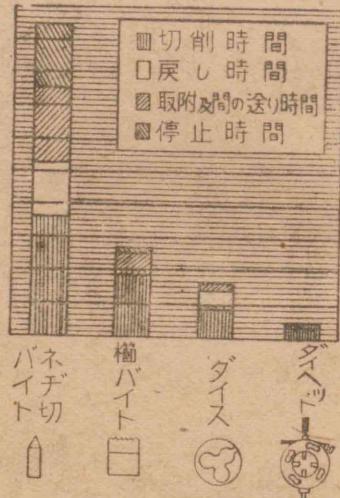


第 51 圖

- 極く精密なネヂを切る場合、荒切と仕上切が出来る。

ダイスとは何か


ダイスとは小径及び中徑のネヂ即ちボルト、植込ボルト等のネヂ切に使用する工具である。

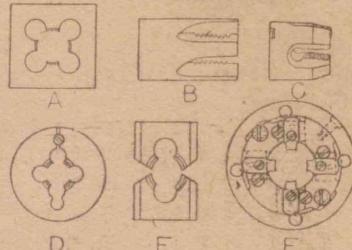

第 52 圖 ダイスの種類

橢形バイトとは何か


橢形バイトとはダイヘッドの中に入れてヲネヂを切る駒のことである。1, 2, 3, 4 の番號が書いてあるから、ダイヘッドに右ネヂ用の橢形バイトならこの順に時計廻りに取付ける。

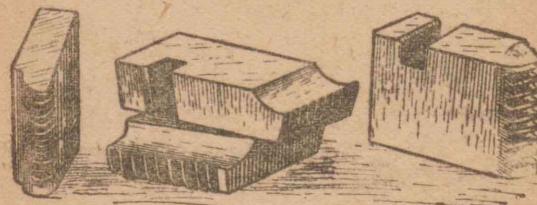

第 53 圖

8. ローレット・ホルダー

普通旋盤用のものを用ひられるがタレット臺に取付けるために主軸と同一方向に柄を取付けて作業する機構になつてゐるものが多い。

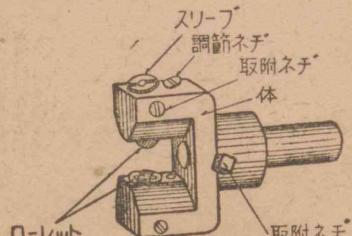

第 51 圖

ローレットとは何か

ローレットは荒仕上げまたは中仕上げした丸棒に
鎌目やうなぎざざを作つて、直接手で擗んで滑ら
ないやうにする。即ち一種の裝飾である。


目の粗さも荒目、中目、小目とあり、刻み目の種類
は第 55 圖に示す。



第 5 圖

9. 総型刃物

刃物の刃先を、加工する品物の形に合せて作つたものである。

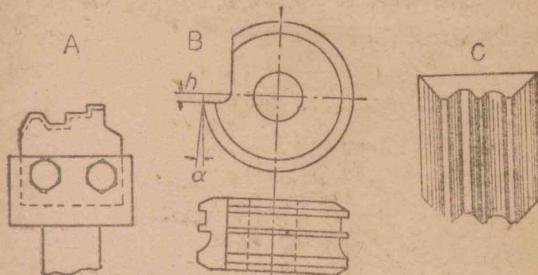

第 56 圖

第 56 圖 A は薄い板を以て作つてあり、B は圓筒形の周に形を作つたもので、双面を研磨する事により何回も使用することが出来る。この圓型バイトは前二番 α を持たしめるために、hだけ心を下げて作る。

圓徑 バイトの 外 径 (純)	α	圓徑バイトの中心か ら切削面迄の高さ
30	8°	2.00
40	8°	2.75
50	8°	3.00
60	8°	4.30
70	8°	5.00

α は加工する品物の徑ばかりでなく材質によつても異り、軟質材に於てはなほ大きくする。

α の値は普通次の通りである。

青銅、真鍮	0°
鑄 鉄	5°
硬 鋼	8° ~ 10°
半 硬 鋼	12°

第 57 圖は


總型双物、

第 58 圖は

圓型双物の

ホルダーを

示す。

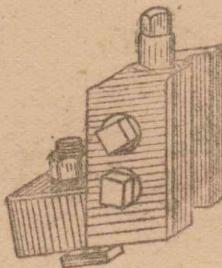

第 57 圖




第 58 圖


10. 突切り双物

突切り双物は旋盤と同様に丸棒を切斷する時に使用する。

突込みを容易にするために先よりも根本を少し細く作つてある。(第 53 圖)

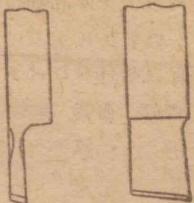


第 59 圖

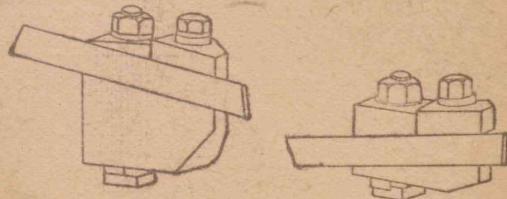

第 60 圖

11. 後退用双物ホルダー

孔の内面に輪状の凹みを切削する場合に用ひる。

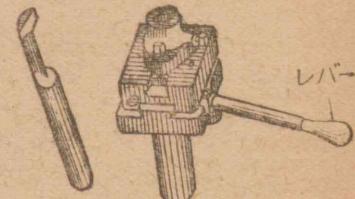


第 61 圖


12. ホローミル

この刃物はその中心にある穴の大きさの徑を切削するもので、これを用ひる場合は材料の中心線と、ホローミルの中心線とは同一線上に置く、また荒削りだけに使用するもので、これによつて仕上を行ふことは出來ない。

第 62 圖
ふことは出來ない。第 63 圖は徑を調整する事が出来るやうになつてゐる。

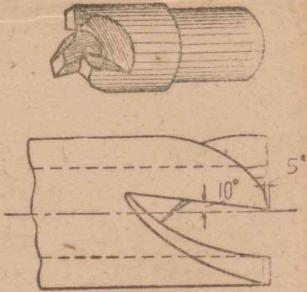

第 62 圖

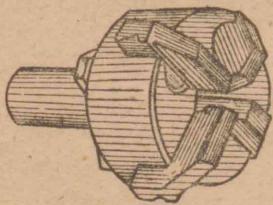




第 63 圖

第4章 タレット旋盤に 於ける加工法

1. 外径切削

(1) 外径切削の工程

外径切削の工程

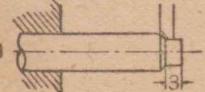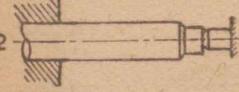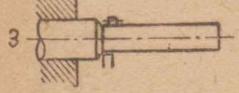工 程 図	説 明
	ボックスツールへ挿入のため案内を約 3 mm 程仕上寸法に仕上げる。
	タレット臺に取付けられた止め金によつて長さを決定する。
	タレットを回轉しボックスツールにより與へられた仕上寸法に仕上げる。

(2) ボックスツールの刃物の取附方

後受けは刃先より $0.1 \sim 0.3 \text{ mm}$ 後方に段取するがよい。バイトで削つた面を後から、つぶじて美しい仕上面とする。

双刃の取附法	説明
	真鍮等を切削する場合には双刃は図のやうに半径方向に取附けるがよい。aの寸法は品物の径の約 $\frac{1}{4}$ にする。
	鋼を切削する場合には双刃は図のやうに切線方向に取附ける。xの値は硬鋼の場合は品物の径の約 $\frac{1}{8}$ 、普通鋼の場合は約 $\frac{1}{10}$ 位にする。
	圖は工作物、ローラ及び双刃の関係位置を示す。

ローラ支へ外径削りホルダー

(3) 切削速度

切削速度とは工具と工作物の関係速度をいひ、工作物の材質や双刃の性質に応じて回転数を適當に選定して生産能率を上げる。


$$\left. \begin{array}{l} \text{工作物の直徑} = d \text{ 米} \\ \text{工作物の回轉數} = \text{毎分 } n \end{array} \right\} \text{とすれば} \\ \text{切削速度(毎分米)} = \pi d n$$

次の表は粗削りの場合の切削速度(毎分米)の一例を示すものである。

工作物 バ イ ト	工具 鋼	鑄銅	可 鍛 鑄鐵	鑄 鐵	銅	青 銅	黃 銅 アルミ ニウム
	硬 軟	硬 軟	硬 軟	硬 軟	硬 軟	硬 軟	硬 軟
炭素鋼	6 8	6 12	6 14	11 15	9 12	6 18	25 35
高 速 度 鋼	11 14	11 17	14 21	11 17	15 21	8 22	40 60
タングロイ	30 40	30 50	40 60	30 50	45 60	24 65	120 10

(4) 切削剤

切削剤は双刃と工作物との間の摩擦を軽減し、熱を奪ひ取り、バイトの耐久力を増し、切味を長く保つために用ひる。

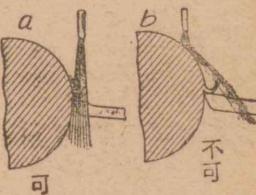

第64圖 切削剤の給油法

切削剤の給油法は第 64 圖に示すやうに工作物から切屑が刃物のためにむくれ上つてゐる個所に給油する。次の表は切削剤の應用の一例を示したものである。

切削剤の應用

ソーダ水=水に炭酸ソーダ 5 % を加へたもの
乳化油=石鹼水に醸油 10 % を加へたもの
白絞油=種油
(その他醤油も使はれる。特臭がある)


材質 作業	鑄 鉄	鋼	黄銅・青銅	アルミニウム
旋 削	乾 燥	乾燥・機械油 ソーダ水	乾 燥	輕 油
突 切	乾 燥	機械油・白絞油 ソーダ水	乾 燥	輕 油
ネヂ 切	乾 燥	機械油・白絞油	乾 燥	輕 油
リーマ	乾 燥	機械油・ソーダ 水	乾 燥	輕 油
ローレット	機械油	機械油・白絞油	乾燥・機械油	輕 油

(5) 外径の測定工具と測定法

(イ) 丸バス

丸バスをまげて測つたり、または押し氣味に測つては正しい寸度を得る事が出来ない。


第 65 圖、第 66 圖はその測定法及び直尺による目盛の読み方を示したものである。

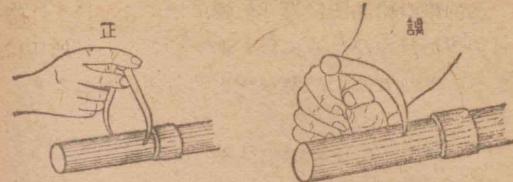

バスの蝶番を支へると
測定が敏感に行はれる。
バスは自分の重さで工
作物の上を滑る。


バスの蝶番を支へないと
鋭敏に測れないと
工作物に沿つて滑らすこ
とが出来ない。
刃物臺が邪魔になる。

第 65 圖 丸バス使用の測定

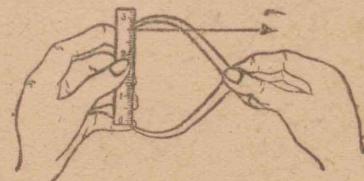

第 66 圖


開きが大き過ぎた場合

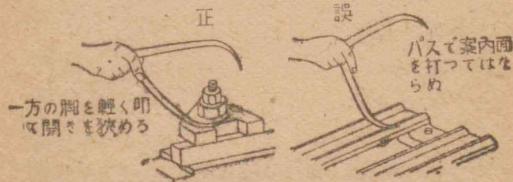

第 67 圖 丸バスの開き加減

第 67 圖、第 68 圖は開き加減を示したものである。


開きが実過ぎた場合

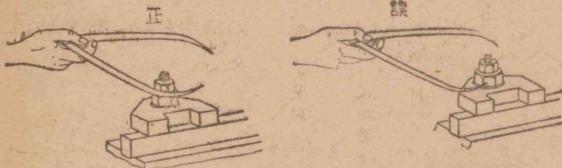

脚の内側を軽く叩いて擴げる。
尖端を打つと側定面が傷つく。
第 68 圖 丸バスの開き加減

(ロ) ノギス

ノギスは實用尺として最も廣く使用されるがノギスは普通の目盛尺に副尺を併用したものであつて、副尺によつて、 $\frac{1}{10}$ 精度、 $\frac{1}{20}$ 精度、 $\frac{1}{50}$ 精度まで読み得る。第 69 圖はその測り方を示したものである。

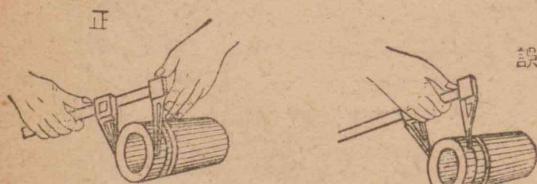


常に動くハシを注意深く工作物の方に動かして行き、抑へネヂで固定してからノギスを外して目盛を讀む。


ノギスのハシを抑へネヂで締めて固定したまゝで工作物に押しこんではいけない。ノギスが曲つて破損する。

第 69 圖 ノギスの測定法

第 70 圖 A はノギスの構造を示したものである。

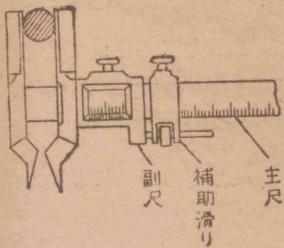


第 70 圖 A

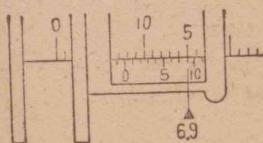

第 70 圖 B

$\frac{1}{10}$ 精度ノギスの目盛の読み方

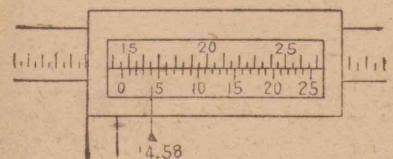

第 70 圖 C

は主尺の一目は 0.5 精度で、副尺は主尺の 24 目盛 (12 精度) を 25 等分してある。従つて副尺の

ノギスの読み取方は
目盛が▲印で重つたと
すれば、先づ副尺の 0
より左にある主尺の目
盛 6 を読み、次に主尺
と副尺の合つた▲印の
所を見ると 9 で合つて
ゐるから
このノギ
スの開き
は 6.9 精度
である。

第 71 圖


一目盛は $\frac{1}{100}$ 精である。

副尺 0 の左の主尺の読みは 14.5 精、副尺と主尺との目盛の合つた▲印の所を見ると 4 で合つてゐるから


$$14.5 + \frac{4}{50} = 14.5 + 0.08 = 14.53 \text{ 精}$$

となる。


(ハ) マイクロメータ

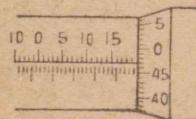

19.97 mm 調整
の目盛位置

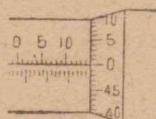

14.0 mm 調整
の目盛位置

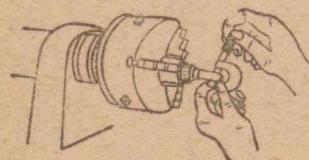


第 71 圖 目盛の読み方

極く正確な測定をする場合にはバスやノギスでは困難であるから、マイクロメータを使用する。 $\frac{1}{100}$ 精まで正確に読む事が出来る。第 71 圖は目盛の読み方を示したものである。第 72 圖

第 73 圖はマイクロメータの測定方法を示す。

兩手を使用する測定 外徑測定 片手の測定

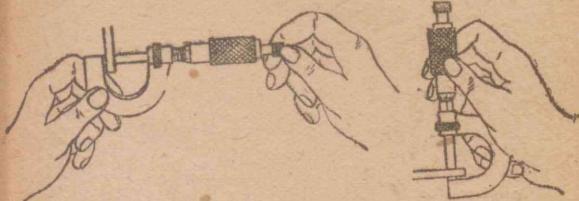

左手の親指・人差指で
腕を支へ大き目の寸法
に外筒を回転して調整する。
工作物に金數をあてラッヂ
エットで精確な寸法に合はす。

大き目に調整し。
薬指を腕の内側に入
れ、小指で支へ
親指と人差指で外
筒を廻して精確な
寸法に合はす。

第 72 圖
悪い測り方



マイクロメータはネジ止
めでなく、精密工具であ
る。故に外筒を亂暴に締
めず、ラッヂエットを用
ひよ。


マイクロメータを工作
物に押しつけてはなら
ぬ。マイクロメータが
曲り測定面が傷つく。

第 73 圖

(=) 限界挿みゲージ

限界挿みゲージには通り側と止り側がある。工作物はこのゲージにより通り側を當てた時に通り、止り側を當てた時に止れば合格となる。第74圖はその測定方法を示したものである。

挿みゲージによる測定

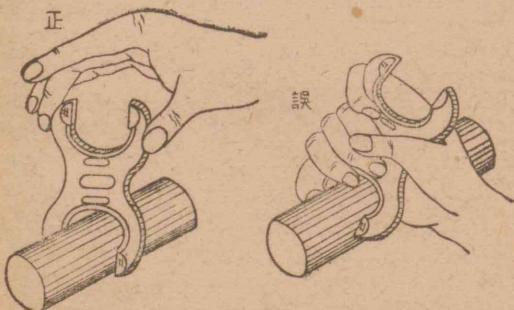

通り側挿みゲージを軽く支へ、ゲージは自分の重さで工作物の上を滑る。止り側單に當てがふだけにする。

第74圖

挿みゲージを無理或は横から工作物に押し込んではならぬ。ゲージ、工作物ともに傷つく。

2. 内径切削

(1) 内径切削の工程

内径切削の工程

工 程 圖	説 明
1	タレット臺に取付けられたる止め金により長さを定める。
2	錐が曲つて入らないやうに心つけ及び面削刃物により中心を揉む。
3	錐により所要の寸法に内径を仕上げる。 精密な内径を仕上げるには仕上代を残すことが必要である。
4	残された仕上代をリーマで仕上げる。

(2) 錐及びリーマの切削速度

材料	切削速度(米/毎分)							
	鑄鐵	鑄鋼	軟鋼	硬鋼	ニッケル クロム 鋼	砲金	真鍮	銅 アルミ ニウム
錐	20	15	15	20	15	30	35	35
リーマ	8	6	9	8	6	12	14	15

錐及びリーマの切削速度とは外周の速度をいふ。
N = $c \times 1000$ C 切削速度(米/毎分)
π D π 3.1416
明 上の式から回轉數を D 錐、リーマの徑(純
求めて孔をあけなければ N 回轉數
なければならない。


(3) 孔あけ上の注意

説明図	説明
	切刃は左右同一の長さで中心に對し同じ角度であれば錐の徑の孔があく。
	切刃の長さが不同なときは錐より大きな孔があく。
	錐の中心と、錐の先端の圓錐の中心とが一致しないと錐より大きな孔があく。

(4) リーマとは何か

錐であけた孔はきたなく、また可成の誤差の伴ふるのであるから、正確な圓滑なる孔をあける時には、リーマを使用して仕上げる。

第 75 圖は機械リーマを示したものである。

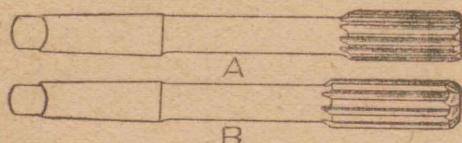


第 75 圖 機械リーマ

(5) 内径の測定工具と測定法

(イ) 内径バス


丸バスと同様の注意が必要である。

第 76 圖 A 及び B はその測定法並に読み方を示す。

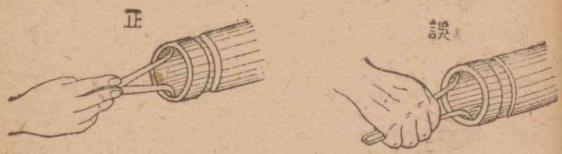

直徑を與へて寸法を測ること。寸法を合はせたバスを静かに孔に挿込む。下側の尖を固定し、上側の尖を動かして最大の直徑を求める。


第 76 圖 A 内径バスの測定法

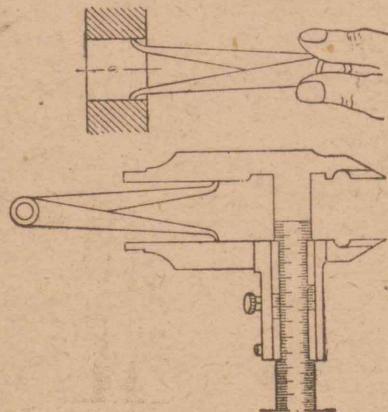

第 76 圖 B 内径バスの読み方


第 77 圖は内径バスの開き加減を示したものである。

開きが大き過ぎた場合

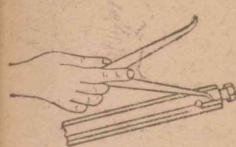

力を入れ過ぎた使用法はすべて不可である。バスは撓み、正しくない寸法を示すことになる。

開きが狭過ぎた場合

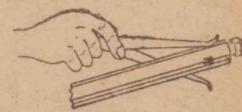


内バスの脚の外側を叫いて開きを狭くする。内バスの脚の内側を叫いて開きを大きくする。

第 77 圖 内径バスの開き加減

(ロ) ノギス

外径測定の場合と同様の読み方である。


第 78 圖はその測定方法を示す。

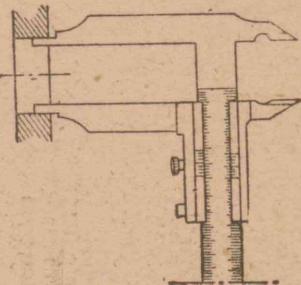

第 78 圖

(ハ) 内徑用マイクロメータ

目盛の読み方はマイクロメータと同様である。

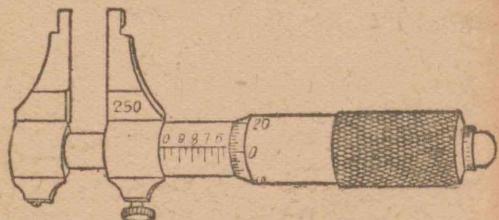

第 79 圖 内徑用マイクロメータ

(イ) 限界ゲージ

内徑測定に使用する限界ゲージには栓ゲージ、平ゲージ、棒ゲージ等がある。

第 80 圖は限界ゲージの使用法を示す。



通り側 栓ゲージを工作物の位置に応じてゲージの重さで孔の中に滑り込ませるか、或は手で軽く押し込む。止り側 單に當てがふだけにする。

栓ゲージを無理に測定する孔に押込んではならない。ゲージ、工作物共に傷つく。

第 80 圖 限界栓ゲージによる測定

(3) 内徑加工中の注意

回轉中の孔の内部の仕上り程度を見るために、よく指で觸れたがるが、決して回轉中に觸れるな、思はぬ怪我をする。(第 81 圖)






第 81 圖

3. 中ぐり


(1) 中ぐりの工程

錐では容易に穴あけが出来ない大きな孔とか、圓柱の内面を仕上げるには、中ぐりバイトを用ひて作業する。

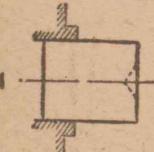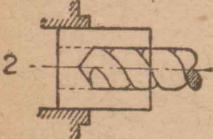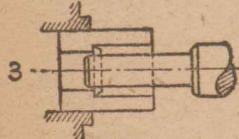工 程 図	説 明
	工作物をチャツクに取附け、心つけ及び面取り刃物により中心を揉む。
	錐で孔をあける。
	中ぐりバイトで内面を仕上げる。

(2) 内径の測定法


内径用マイクロメータ

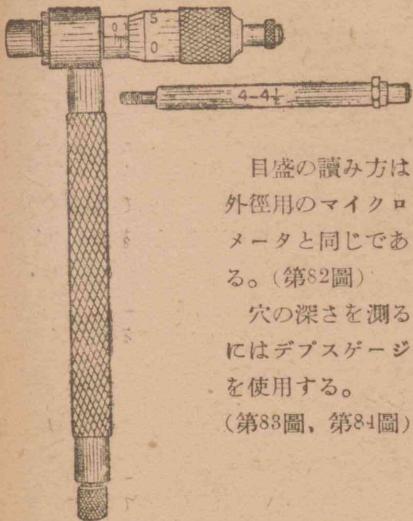


第 82 圖

目盛の読み方は外徑用のマイクロメータと同じである。(第82圖)

穴の深さを測るにはデプスゲージを使用する。
(第83圖、第84圖)

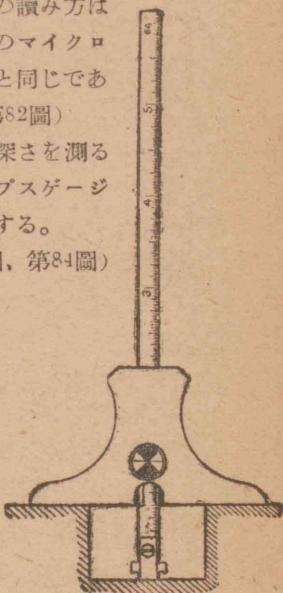


第 83 圖

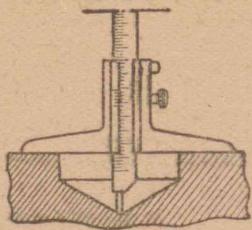

第 84 圖

4. 面切削


回転軸に直角に双物を送る切削である（第 85 圖）

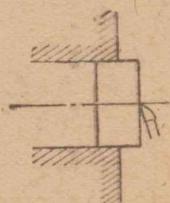

第 85 圖

5. 突切り

突切りは外側に於ては切削速度が早いから、その時には比較的送りを早くしてもよいが、中心に近づくにつれ切削速度が遅くなるから、中心に近づいた時は送りを少なくする。

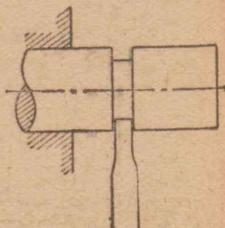


第 86 圖

(1) 突切りバイト取附上の注意

説明図	説明
可 	突切りの場合大切な事は双物が中心に向つてゐると同時に、この双先を完全に中心に向けて送つて行く事である。
不可 	双物が中心より下にある場合には工作物の下に双物が入るから双物が噛み込むやうに引張り込まれ、工作物に押されて双先が折れる。
不可 	双先が中心より上にある場合には二番（第 87 圖参照）が工作物に當つて突切りバイトが進まない。無理をすると折れる。
可 	バイトは出来るだけ双先を短かく取附ける事が大切である。
不可 	バイトが長く出てゐると双先は烈しく振動し、工作物へ噛込む處がある。

(2) バイトの角部の名稱

C = 上斜角
d = 前二番
e = 横二番

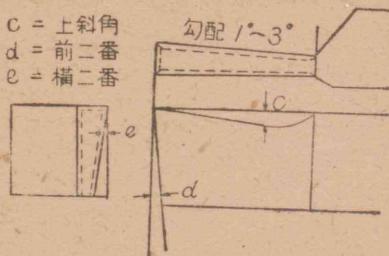

第 87 圖 突切りバイト

(3) 突切り刃物の角度


突切りバイトは特に形や刃角に注意する事が大切である。形や角度が適當でないと旨く突切れないと。

次の表は突切りバイトの厚さと角度の表(第 88 圖)

の一例を示したものである

$A = 23^\circ$ (黄銅・アルミニウム・銅・銀・亜鉛)

$\Delta = 15^\circ$ (鋼・軟鋼・ニッケル)

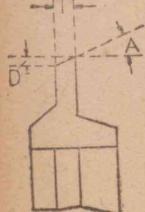


第 88 圖


材 料 の 直 径	T(厚) mm	D	
		黄 銅	銅
2	0.5	0.2	0.14
2.5	0.75	0.35	0.2
3	1.0	0.45	0.28
5	1.25	0.55	0.34
6.5	1.5	0.6	0.4
8	1.7	0.75	0.48
10	2.0	0.85	0.53
11	2.3	0.95	0.6
13~15	2.5	1.0	0.68
16~19	3.0	1.3	0.8
20~26	3.5	1.5	0.95
27~33	4.0	1.7	1.0
34~48	4.8	2.0	1.3
50~64	5.5	2.3	1.5

6. ネヂ切削

(1) タップによる切削

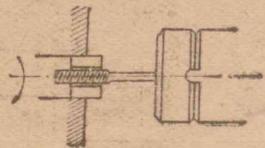

第 89 圖

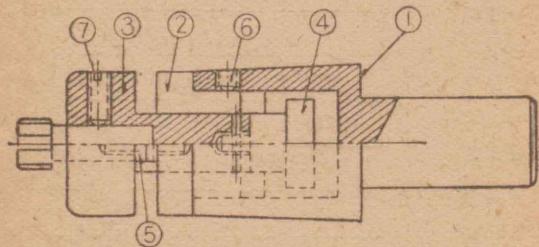


第 90 圖

タップホルダーをタレット臺に取付け、タップで切込むと自分で切削したネヂとタップとが咬合つてピン⑤により自分のリードによつてネヂを切削する。ピン⑤の長さだけ出るとピンは外れて③は空轉するから、この時主軸を逆轉せしめ、タレットを一寸後退させると、後部にある同様なピン機構が噛み合つて③が空轉しないからタップは抜け出てくる。

— 68 —

(2) 自動開閉タップの構造

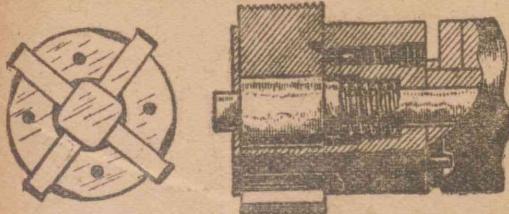

第 91 圖


最初のネジ立の状態にある時は、中央部の角形心棒の角が、各々梯形バイトの端部に當つており、ネジ立が完了した時は角形心棒が 45° 回転して邊が梯形バイトの端部に當るやうになり、梯形バイトは引込んで外徑は小さくなる。この時梯形バイトの底の孔にピンが飛び込んで梯形バイトが自由に開かないで固定するやうになつてゐる。

使用法はダイヘッドと同様である。

(3) メネヂの測定工具

(イ) メネヂマイクロメータ

— 69 —

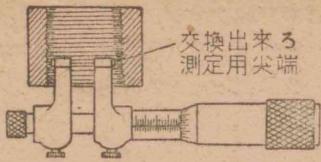

測定範囲 20—45 mm

メネヂの有效径の測定はメネヂゲージを使用して行ふ。ネヂ底の徑及び外徑は特別の挿入尖端を用ひて行ふことが出来る。


第 92 圖

(ロ) メネヂインデゲーター

第 93 圖はその測定方法を示したものである。

メネヂの有效徑の測定


メネヂ用ダイヤルインジゲータを使用してメネヂの寸法差を測る。先づメネヂゲージによつて精確な寸法に調整する。弾力ある測定用の一方の脚をナット中に差込むために、固定した脚に押しボタンを押して近づける。バネの力で測定用の尖端はネヂの溝に入る。

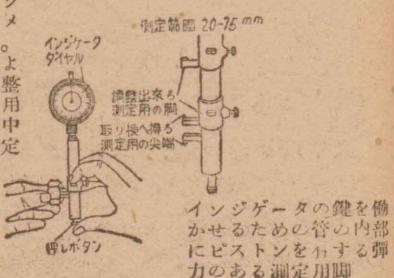

第 93 圖

(ハ) 限界ネチ栓ゲージ

ネヂの限界ゲージで通り側、止め側をそなへてゐる。第 94 圖はその測定法を示したものである。

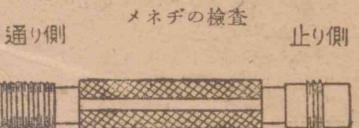


ネチ栓ゲージの通る側をメネヂにねぢ込む。

有效徑検査用栓ゲージの止り側はメネヂにねぢ込まれてはいけない。

第 94 圖



(4) ダイヘッドによる切削

(イ) 第 95 圖はダイヘッドをタレット臺に取付けたる状態を示す。

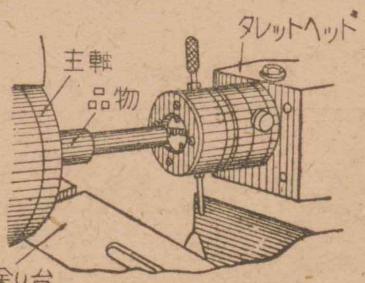

第 95 圖

(ロ) ダイヘッドの使用法

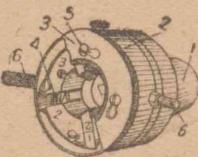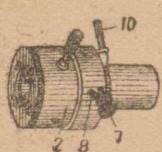

説明図	説明
	ダイヘッドを材料の先端迄前進させ大體切る長さより幾分短かめの所でタレットが止るやうにタレット臺の止ネヂを調節する。
第 96 圖参照	閉鎖ハンドル 6 を前に押して梯形バイトを閉ぢる。
	主軸を回轉して、タレットを前進させ、材料に梯形バイトを喰込ませる。この時手際よくやらぬと梯形バイトの口元で材料の先端を削つてしまふから手答がある位に押込む。

	喰込んでしまふとダイヘッドはネヂを切りつい前進する。
	タレット臺は前に調節した位置に來ると停止する。 タレット台は停止する。
	ダイヘッド體自身が梯形バイトに引張られる。
	梯形バイトが引張られると内部案内輪 4 を止めていたレバーピン 9 が咬合を放し。同時に内部に裝置してあるバネが働き梯形バイトが自動的に開くから中軸を逆轉せずにタレットを戻すことが出来る。

(i) ネヂの太さの調節法

ネヂの太さの調節は固定ナット8を弛め、調節ネヂ7によつて行ふ。

(ii) 構形バイトの取換法

構形バイトを取換へるには、構形バイトを開いておき、構形バイトを手で開く操作は、圖のレバー10を親指で柄1の方向に引張れば、4なる内部案内輪を止めてあるピンが抜け出し、バネの働くよつて自動的に開く、5なる覆止バネ四本を弛め、覆板3を左に少し廻して取外し、構形バイトを抜き出す。


交換すべき構形バイトを入れる時には、前に抜いた儘の位置でダイヘッド體の構形バイトの挿入部分に1, 2, 3, 4の刻印があるから、構形バイトの番號をその位置に合せて挿入し覆板を取附ければよい。

(ハ) 構形バイトによるネヂの切削速度

材質	切削速度米/毎分	回轉數(毎分)	
		直徑10耗	
強靭鋼	1.5	50	
軟鋼	2.44～3.0	80～100	
切削し易い ボルト鋼	7.5～15.0	240～480	
鑄	3.0～4.3	100～150	


(二) ダイヘッドの構造

ダイヘッドの構造を第 96 圖に示す。

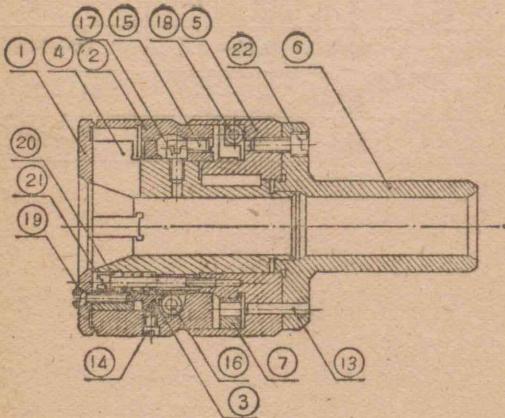

第 96 圖 (1)

- | | |
|----------|---------------------------|
| 1 正面板 | 7 調整輪 |
| 2 外側渦形筒 | 8 調整ネジ |
| 3 内側渦形輪 | 9 調整ネジロックナット |
| 4 内體 | 10 閉動用ハンドル |
| 5 調整輪保持筒 | 11 開駒用ハンドル |
| 6 シヤンク | 12 デテントピンハンドル
及びデテントピン |

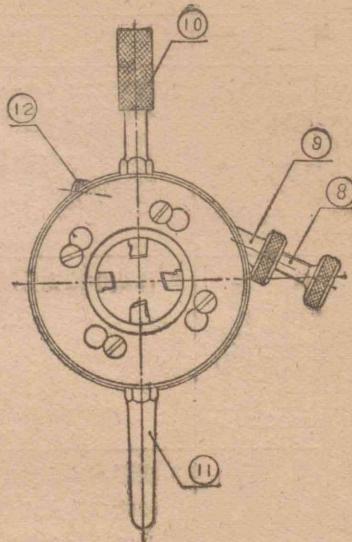

第 96 圖 (2)

- | | |
|---------------|--------------|
| 13 シヤンク用ノックピン | 18 調整バネ |
| 14 内側渦形輪止ネジ | 19 正面板止ネジ |
| 15 閉動バネ用止ネジ | 20 閉動制限バネ |
| 16 閉動バネ | 21 閉動制限バネ用ネジ |
| 17 内體附閉動バネ止ネジ | 22 シヤンク取附ネジ |

(ホ) ダイヘッド取扱上の注意

説明図	説明
	1. 楊形バイトのシートに切屑や塵埃が堆積して楊形バイトが開かぬ事があるから金切り屑の有無を確かめ塵埃や粘結性を止めないやうにしてから使用する。
	2. 作業中は充分給油をする。
	3. 楊形バイトは工作物に無理に喰ひ込みますやうなことをしてはならない。極くこまかに圧力を加へて自然に喰ひ込むやうにする。
	4. 楊形バイトを装着する時は番号順に右廻りにはめ込む。さうしないと出来上つた品がネヂの形をなさない。

(ヘ) 楊形バイトの種類と用途


略圖	切削角度	型種	材質	用途
	13°	S	高速度鋼	軟鋼 鍊鐵 可鍛鑄鐵
	5°	M ₅	高速度鋼	飛行機用鋼索 鋼材 アクメネジ
	-13°	B	高速度鋼	真金 砲金
	0°	M	高速度鋼	鑄鐵 磷青銅
	0°	X	高速度鋼	高抗張力鋼
	13°	P	高速度鋼	銅 アルミニウム

(ナチ印カタログより)

(ト) ラネヂの測定工具

1. ネヂマイクロメータ

第97圖はその測定法を示したもので、ネヂの有效径はネヂゲージによつて直接測定される。

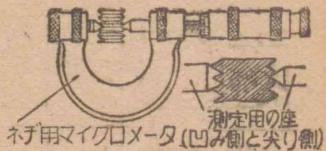


第 97 圖

凹みと凸りは他の形式のネヂの測定のために取換へ得るやうになつてゐる。

2. 三線式測定法（外径用マイクロメータ）

第 98 圖はその測定法を示したものである。

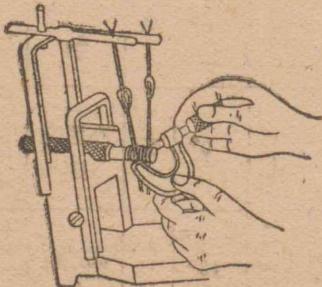

第 98 圖


3. ネヂ限界ゲージ

ネヂ限界ゲージには次の二種がある。


a ウキックマンネヂ限界ゲージ（第 100 圖）

b カールマンネヂ限界ゲージ（第 101 圖）

第 99 圖はウキックマンネヂ限界ゲージの測定法を示す。

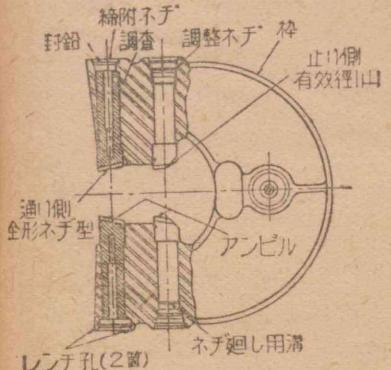

第 100 圖

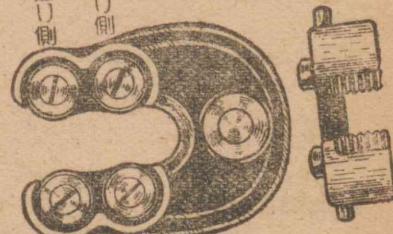


第 101 圖

7. 総型切削

総型切削は製品の形が圓筒形でないときに使用せられ、工作物の型によつて、その型通りに刃先研磨を行ひ、特別に製作して出來た刃物を用ひる。


第102圖は總型刃物による部分品加工を示す。

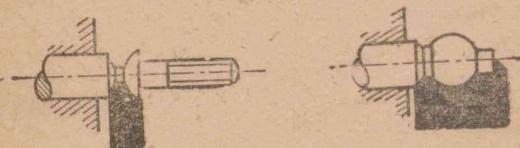

第 102 圖

8. 圓錐切削

(1) 外徑テーパー

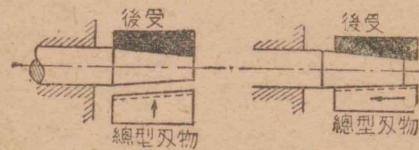

回轉軸に垂直に
刃物を送る方法

第 103 圖

回轉軸に平行か、または垂直に刃物を送つて線接觸で切削する方法である。テーパーピン等の切削にはこの方法が用ひられる。板刃物を傾斜させて仕上げられた丸棒にタレット臺の方から切込む。

切削力は大きく品物が逃げるから品物及び刃物の逃げを防止するために刃物と同様な板を反対側及び上側につけ、刃物と同じ工具臺に取附ける。

(2) 内徑テーパー


テーパ孔の切削の工程

工 程 図	説 明
1	止め金によつて長さを決定する。
2	心つけ及び面削り刃物によつて中心を採む。
3	穴あけ作業。
4	荒削用テーパーリーマで勾配の荒仕上をする。
5	仕上用のテーパーリーマで勾配を仕上げる。

テーパー・リーマとは何か

勾配を仕上げるときには勾配リーマ（テーパー・リーマ）を使用する。


第104図のAは精削用、Bは仕上用である。

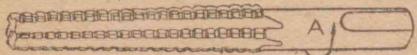

第104図 テーパー・リーマ

勾配とテーパー

勾配とは半径の減少の割合（キーの傾斜面のやうに、水平に対する上りを勾配幾何といふ）をいひ、テーパーとは徑の減少の割合（圓錐形の傾斜をテーパーと呼び、高さに対する徑の細まり）をいふ。

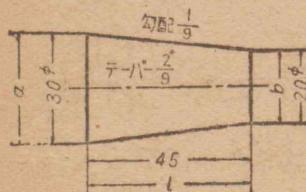

第105図

第105図に於て

$$\text{勾配} = \frac{a - b}{21}$$

$$\text{テーパー} = \frac{a - b}{1}$$

圖に記入する場合には
その區別を明らかにす


るために、テーパーは中心線に沿つて記入し、勾配は稜線に沿うて記入することに日本標準規格で定めてある。

テーパーには次のやうな種類がある。


- a モールス・テーパー
- b ブラウン・シャープテーパー
- c ジャーノ・テーパー

9 部品加工例

1. 植込ボルト

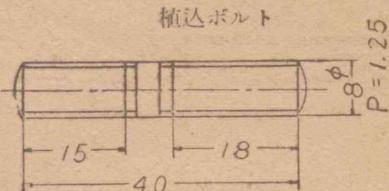

第106図 タレット臺取付圖

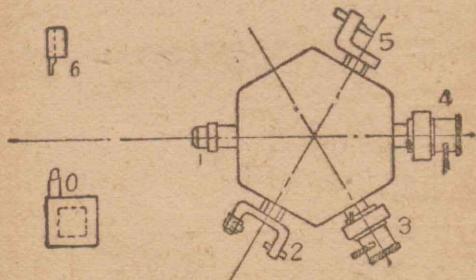

説明


- 0. バイ・ト(案内ノ切削)
- 1. 止め金(長さノ決定)
- 2. ポックツワール(外徑切削)
- 3. ダイ・ヘッド(ネヂ荒削)
- 4. ダイ・ヘッド(バネ仕上)
- 5. ニーツール(端面仕上)
- 6. 突切りバイト(突切り)

工 程 図		説 明
		バイト 0 によってボックスツールの喉部を切削した後、止め金 1 により長さを決定する。
		外径切削の長さは所要の切落しの寸法より約 3 耗長く切削する。
		ネヂ切削(荒仕上)
		ネヂ切削(仕上)ダイス及び橢形バイトでネヂを切る場合最後の約 2 山は不完全ネヂとなるから 2.5 耗だけ餘分に切る。
		端面切削
		突切りは図のやうに約 3 耗を置いて切落し 1 の工程に戻り繰返して工作をする。
豫 定 時 間		所 要 時 間


- 86 -

2. 段附ボルト

段附ボルト

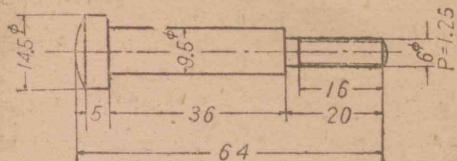

第 107 圖 タレット臺刃物取付圖

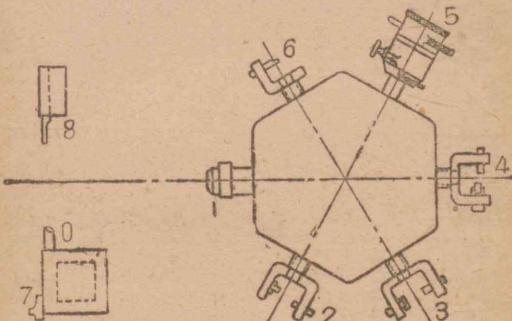


説 明

- 0. バイト(案内の切削)
- 1. 止め金(長さを決定)
- 2. ボックスツール(外径切削)
- 3. ボックスツール(外径切削)
- 4. ボックスツール(ネヂ部の外径切削)
- 5. ダイヘッド(ネヂ仕上)
- 6. ニーツール(端面仕上)
- 7. 総型刃物、頭部の仕上
- 8. 突切りバイト(突切り)

(註) 3 段式ボックスツールを用ひれば一度に外径を仕上げることが出来る。


- 87 -

工 程 圖

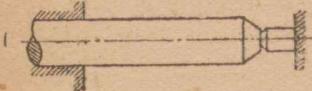


説 明


バイト①によりボックストールへの案内を切削してから、止め金によつて長さを決定する。

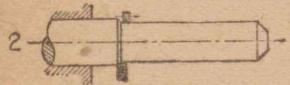


外徑第一段切削

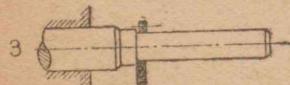


外徑第二段切削

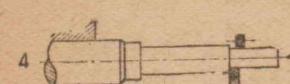


外徑第三段切削

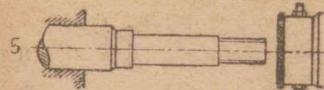


梯形バイトによつて
ネズを切削する。

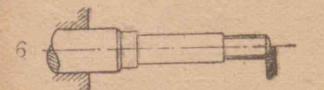

ニーツールによつて
端面仕上をする。

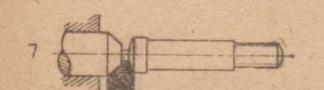

總型双物によつて頭部及び案内の切削をする。

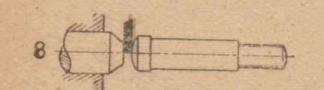


突切りバイトによつて切落す。


豫定
時間

所要
時間

3. ボールスタッフ

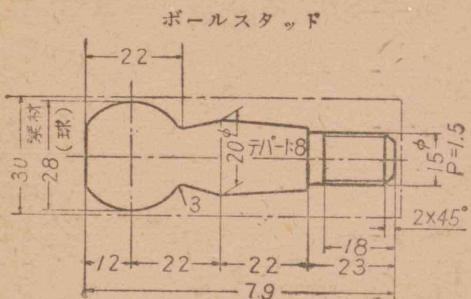


第 108 圖 タレット臺取付圖

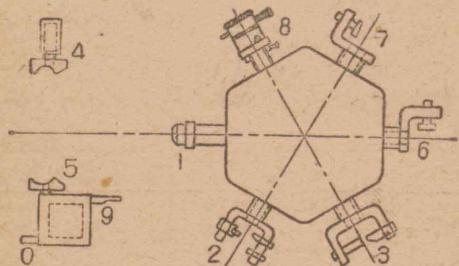


説明

0. バイト(案内の切削)
1. 止め金(長さの決定)
2. ボックスツール(外径二段削り)
3. ボックスツール(面削り、面取り)
4. 総型刃物ホールダー(頭部荒仕上削り)
5. 総型刃物ホールダー(頭部仕上削り)
6. ニードル(テーパー部荒仕上削り)
7. ニードル(テーパー部仕上削り)
8. ダイヘッド(ネヂ切削り)
9. 突切りバイト(突切り)


工 程 図	説 明
	長さの決定。
	外径二段削り。
	面削り、面取り。
	頭部荒仕上削り。
	頭部仕上削り。

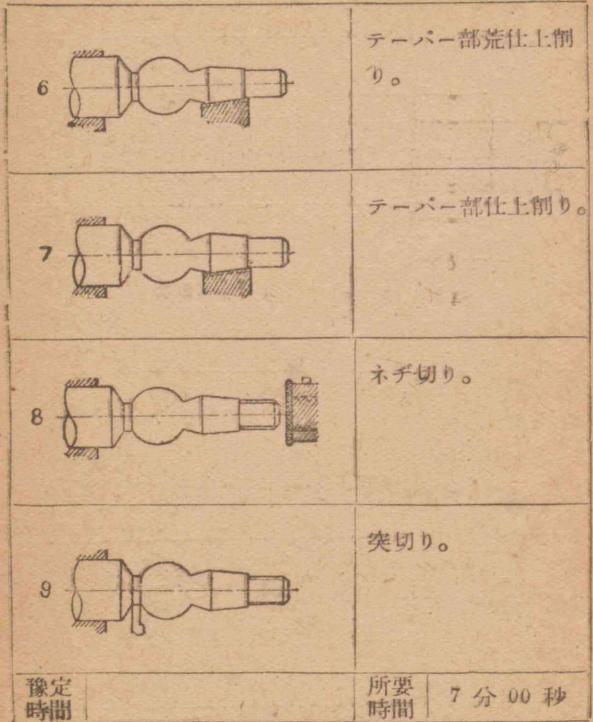

4. ナット

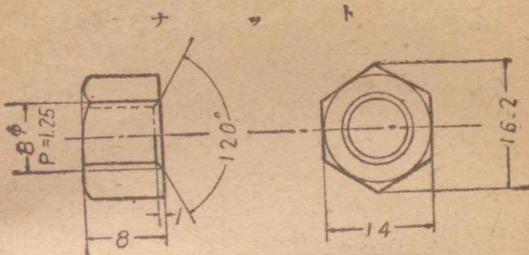

第103圖 タレット臺取物取附圖

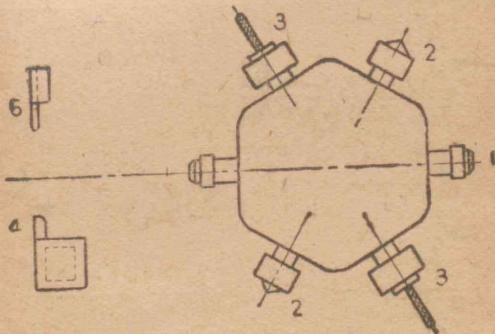

説明


1. 止め金(長さの決定)
2. 心つけ及び面削りバイト
3. 錐(穴あけ)
4. 總型 取物
5. 突切り

工 程 圖		説 明
		材料の端面を仕上げてから止め金によつて長さを決定する。
		心つけ及び面削りバイトによつて心つけ及び内溝の面取りをする。
		錐で孔を開ける。
		總型双物によつて片面の外徑の面取をする。
		突切りバイトによつて切落す。
豫 定 時 間		所 要 時 間

- 94 -


4. 軸

回轉式タレット旋盤

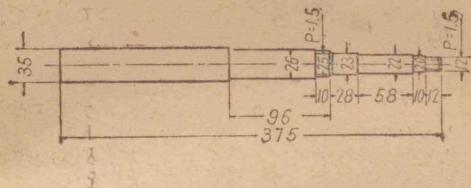

工 程 圖	説 明
	長さの決定。
	第一回削り。
	第二回削り。

- 95 -

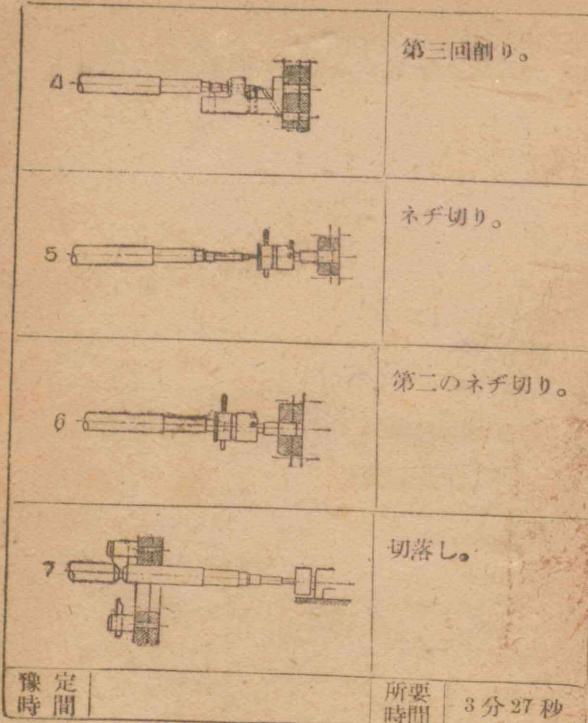

3984

注 意 事 項

- 資料は大切に扱いましょう。
- 資料は転貸借はお断りします。
- 15日間の期限に必ず返して下さい。
- 資料を汚損または紛失した時は同一の資料又は相当代価を弁償していただきます。

群馬県立図書館
前橋市日吉町一丁目14-8
電話(0272) 3008番



群馬県前橋市大川原
中島飛機株式会社

群馬県立図書館
中 島 文 庫